


NÁVOD K POUŽITÍ

PK 230

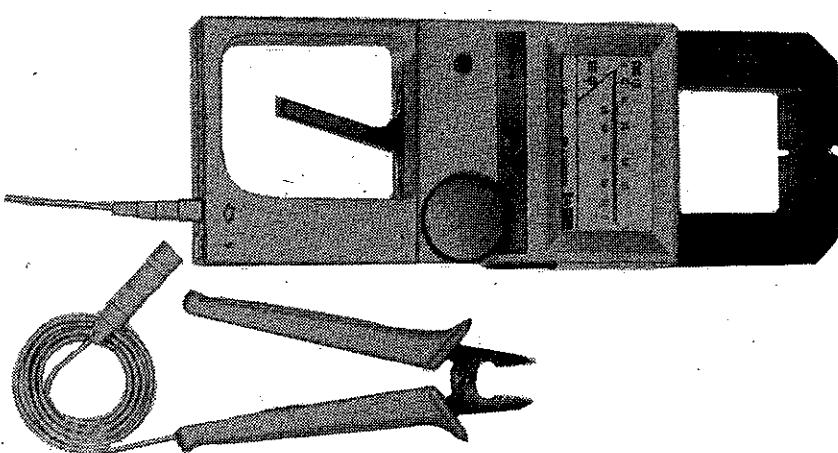

PK 230

KLEŠŤOVÝ FÁZOMĚR

Klešťový fázoměr PK 230 je určen pro měření účinku v jednofázové sítí s napětím 220 V v rozsahu proudů 10–1000 A. Přístroj je vhodný zejména při proměňování elektrických zařízení a strojů na montážních, údržbářských a opravářských pracích. Při měření není nutno měřený proudový obvod rozpojit, neboť měřený vodič obemkneme čelistmi klešťového transformátora.

MĚŘENÍ

Zkušební šnury ukončené speciální zástrčkou se zdírkami vsuneme do otvorů ve spodní části rukojeti, ve kterých jsou umístěny banánky. Napěťový vstup je označen šípkou a výstup písmenem V. Druhý konec zkušebních šnur – krokosvorky připojíme na vodiče s fázovým napětím. Kleštěním obemkneme měřený vodič. Poloha vodiče v čelistech má nepodstatný vliv na přesnost přístroje. Při uzavření čelistí dbáme, aby byly uzavřeny úplně a neopíraly se popř. o vodič. Uzavírá-li rukáv přístroje pod nultu, přepneme přepínač označený polohou 1 a 2 do delší polohy cos φ . Přepínač má dvě polohy, sloužící k přepínání napětí, abychom nemuseli zaměňovat polaritu napěťových přívodů. Číselník přístroje obsahuje 2 přímkové stupnice. Horní stupnice je cejchována přímo v hodnotách cos φ . Spodní stupnice je odvozená z horní a udává velikost sin φ . Charakter zářeze zjistíme ze změny polohy ručky při měření a po stačení tlačítka na přístroji. Je-li při stačení tlačítka výchyka ukazovatele větší než při měření, je zářez induktivní, je-li menší, je kapacitní. Zářeze charakteru zářeze je znázorněno na štítku přístroje šípkami. Měření lze provádět i v neprístupných místech v provozu, kde odcítitelná na číselníku je obtížné, neboť výchytku lze v kterémkoliv místě stupnice zaregistrovat posuvným tlačítkem na boku přístroje.

UPOZORNĚNÍ

Po každém měření účinku při vyšších proudech je nutné před dalším měřením nižších proudu sejmout kleše z vodiče a několikrát (nejméně 3krát) rozevřít a sevřít čelisti, aby se odstranila případná zbytková magnetizace, která by zvětšila chybu přístroje. Při nedodržení této směrnice je nutno počítat se zvětšením chyby.

Měřený proudový vodič musí být pouze jednozdrojový, tj. nesmí se u jednofázového rozvodu obemknout čelistmi oba vodiče a u trifázového rozvodu všechny tři nebo čtyři vodiče, může však být oponečněován.

Klešťový fázoměr PK 230 možno používat v prostředí s teplotami -20°C až $+40^{\circ}\text{C}$ s relativní vlhkostí 45–75 %. Přístroj je cejchován při teplotě $+20^{\circ}\text{C}$. Prostředí nesmí obsahovat plyny a páry, způsobující korozi. Přístroje nesmí být vystaveny pádům. Stykové plochy čelistí nutno chránit před poškozením a doporučuje se na ně občas nanést slabou vrstvu antikorozního tuku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozsah měření	cos φ od 0 do 1 a L jednofázová síť 220 V, rozsah proudů od 10 do 1000 A
Třída přesnosti	5
Střídavý proud a napětí kmitočtu	50 Hz – 60 Hz
Zkušební napětí	2000 V
Uzavírací vzdálenost vodiče	50 mm
kruhový obdélníkový	50X60 mm

K přístroji se dodávají dvě zkušební šnury s krokosvorkami a zdírkami. K přístroji je dodávána brašna.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ ▲

Přístroj se kontroluje v základní poloze vodorovně s umístěním vodiče uprostřed čelistí. Vlivem polohy nesmí změna údaje překročit hodnotu udanou třídou přesnosti.

Přístroj neodkládejte a neskladujte se zaregistrovaným ukazovatelem.